

**САМАРСКИЙ** ордена ТРУДОВОГО  
**КРАСНОГО ЗНАМЕНИ** АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ  
ИМ. АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА

***ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ,  
КИНЕМАТИКИ, СИСТЕМЫ  
ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ  
СТАНКА 6М13ГН1***

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ, ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
И ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

САМАРСКИЙ ордена ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ имени АКАДЕМИКА С. П. КОРОЛЕВА

**ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ,  
КИНЕМАТИКИ, СИСТЕМЫ  
ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ СТАНКА 6М13ГН1**

*Методические указания*

Составители: К. Ф. Митряев, М. Б. Сазонов

УДК 621.9.06.529.007.52

*Изучение конструкции, кинематики, системы числового программного управления станка 6М13ГН1: Метод. указания / Самар. авиац. ин-т; Сост. К. Ф. Митряев, М. Б. Сазонов. Самара, 1992. 16 с.*

Дано описание назначения, основных частей, узлов и рабочих органов станка, его исполнительных механизмов, фазовой системы числового программного управления, схемы записи программы на магнитной ленте и ее воспроизведения, наладки станка на обработку фасонной детали.

Методические указания предназначены для самостоятельного изучения станка и его наладки студентами дневных и вечерних факультетов. Работа подготовлена на кафедре «Резание, станки и режущие инструменты».

Печатается по решению редакционно-издательского совета Самарского ордена Трудового Красного Знамени авиационного института имени академика С. П. Королева

Рецензент Л. С. Попов

# *ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, КИНЕМАТИКИ, СИСТЕМЫ ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТАНКА 6М13ГН1*

---

Цель работы: изучить назначение, принцип работы, рабочие органы, узлы, механизмы, тиристорный привод, систему числового программного управления (СЧПУ) вертикально-фрезерного станка 6М13ГН1, его наладку на изготовление фасонной детали, ознакомиться с органами управления при автоматической работе и в наладочном режиме.

Порядок выполнения работы:

- 1) ознакомиться с принципом работы и основными частями станка, рабочими органами и движениями;
- 2) детально изучить кинематику, механизмы и органы управления станком;
- 3) изучить принципиальную схему фазового СЧПУ, тиристорный привод механизма подачи, способ задания программы и ее считывание, ручное и автоматическое управление станком;
- 4) ознакомиться с наладкой станка на изготовление детали;
- 5) выполнить групповое и индивидуальное задания;
- 6) составить отчет по работе.

## *НАЗНАЧЕНИЕ, ПРИНЦИП РАБОТЫ И ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ СТАНКА*

Вертикально-фрезерный станок с числовым программным управлением (ЧПУ) 6М13ГН1 предназначен для трехкоординатной обработки деталей сложной формы типа кулачков, штампов, пресс-форм по замкнутому автоматическому циклу в мелкосерийном и серийном производстве. Общий вид, основные узлы, рабочие органы и кинематика станка показаны на рис. 1 (вкладка).

Станина станка И — пирамидальной формы с коробчатым сечением. В основании станины размещен резервуар для СОЖ, в нижней ее части расположены две ниши для размещения электрооборудования, в средней — коробка скоростей. К верхней части

станции прикреплена поворотная фрезерная головка с выдвижной пинолью и шпинделем. На вертикальных направляющих станции установлена и может двигаться вверх и вниз консоль, по которой в поперечном направлении перемещаются салазки. На салазках установлен стол, перемещающийся в продольном направлении.

Фреза, закрепленная в шпинделе, вращается с заданной скоростью  $v$ , м/с и может перемещаться вдоль оси с пинолью с заданной подачей, а заготовка, установленная на столе, совершает движение подачи с заданной скоростью  $S_m$ , мм/мин. Перемещение стола, салазок и пиноли — автоматическое по программе или с ручным управлением. Установочное перемещение консоли — ручное с помощью рукоятки XIV.

Система числового программного управления станком — непрерывная, замкнутая (с обратной связью по положению), фазовая, трехкоординатная, с одновременным управлением по трем координатам, с тиристорным приводом. Программа записывается в виде синусоидального напряжения с помощью интерполятора, оснащенного фазовой приставкой. Электродвигателями постоянного тока, привода подач управляют тиристорные преобразователи, установленные в отдельном шкафу. Станок комплектуется пультом программного управления ПФСТЭ 12—500. Положительные направления координатных движений:  $X$  — стол влево;  $Y$  — салазки к оператору;  $Z$  — консоль вниз;  $Z'$  — пиноль вверх.

#### *Техническая характеристика станка*

Размер рабочей площади стола, мм	1600 × 400
Наибольшее перемещение стола, салазок и пиноли, мм	900, 320, 80
Наибольшая скорость перемещения стола, салазок и пиноли, мм/мин	1000, 1000, 640
Наибольшее установочное перемещение консоли, мм	420
Установочный разворот фрезерной головки	± 45°
Цена оборота (360°) смещения фазы системы по всем трем координатам, мм	0,64
Точность обработки, мм	± 0,1
Мощность главного привода, кВт	7,5

#### *МЕХАНИЗМ ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ*

Шпиндель VII станка (см. рис. 1) приводится в движение от главного электродвигателя А через коробку скоростей с двумя тройными и одним двойным передвижными блоками шестерен, обеспечивающими 18 различных частот вращения в пределах от 31,5 до 1800 об/мин по кинематической цепи:

$$n_{\text{шп}} = 1450 \begin{array}{c} \frac{27}{53} \frac{16}{38} \frac{19}{35} \frac{22}{32} \\ \frac{18}{47} \frac{27}{37} \frac{38}{26} \\ \frac{19}{69} \frac{82}{38} \end{array} \begin{array}{c} \frac{39}{39} \\ \frac{70}{70} \end{array}$$

Картина частот оборотов приведена на рис. 2.

Переключение скоростей осуществляется поворотом двух рукояток селективного механизма и кнопкой «Толчок шпинделя». При нажатии на эту кнопку происходит кратковременное включение двигателя, что облегчает переключение блоков. В процессе обработки заготовки обороты шпинделя не меняются. В качестве

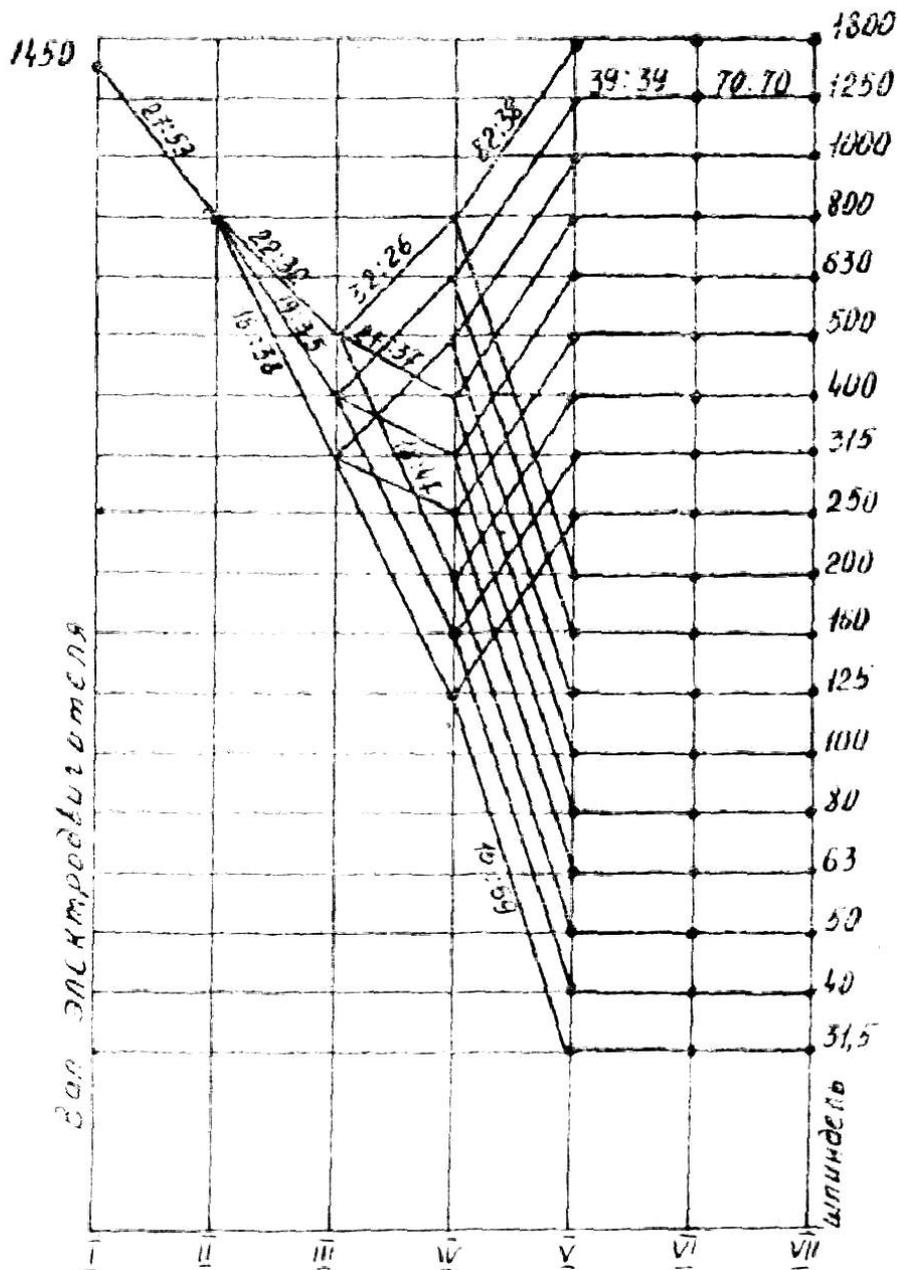


Рис. 2. Картина частот оборотов главного привода станка 6М13ГН1

опор шпинделя применены подшипники качения с регулируемым зазором. Все валы коробки скоростей также смонтированы на подшипниках качения.

### МЕХАНИЗМ ПОДАЧ

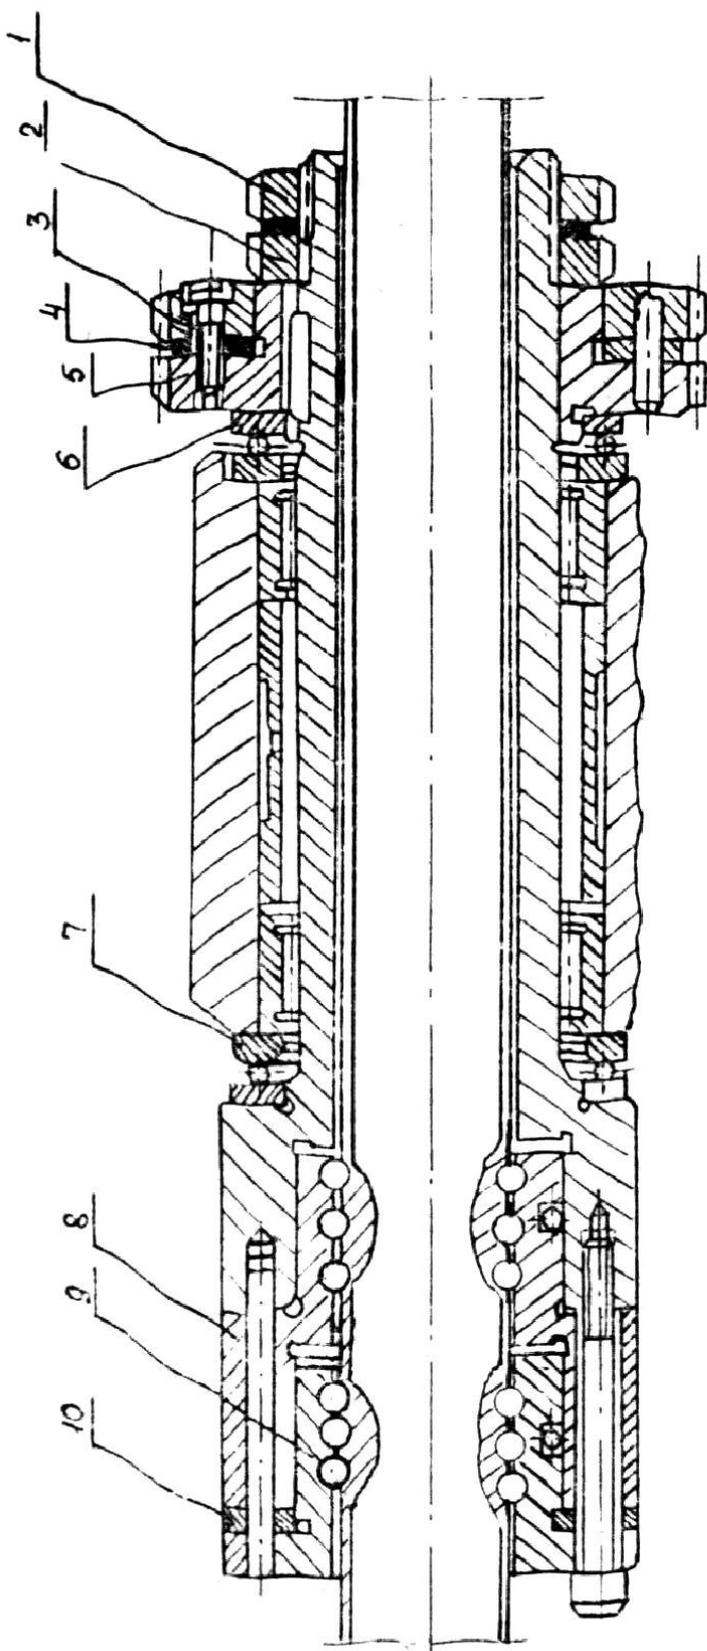


Рис. 3. Шариковая винтовая пара привода механизма подачи стола и салазок

Осевое перемещение шпинделя с гильзой (пинолью), в который он смонтирован, осуществляется шариковой винтовой парой с шагом  $P = 6$  мм, получающей вращение от электродвигателя постоянного тока Б (ПБСТ-23, 0,55 кВт) через редуктор 20/75, 18/45 (см. рис. 1). Ручное перемещение производится поворотом валика IX через конические колеса 18/27. Установочный поворот головки на необходимый угол выполняется вокруг оси, проходящей через вал V.

Продольная подача стола (по координате X) и поперечная подача салазок (по координате Y) осуществляются от электродвигателей постоянного тока В и Г (ПБСТ-23, 0,85 кВт), прифланцованных к корпусам редукторов и соединенных с их валами. С обратной стороны с валами электродвигателей соосно соединены роторы тахогенераторов (ТГ).

От валов электродвигателей через цилиндрические колеса вращают гайки шариковых винтовых пар, сообщающие через винты

с шагом  $P=8$  мм поступательные перемещения столу и салазкам. Регулирование скорости подачи осуществляется путем бесступенчатого изменения частоты вращения шпинделя с помощью тиристорных устройств. Во всех трех приводах подач производится выборка люфтов в зацеплении при помощи разрезных косозубых шестерен 3 и 5 с шайбами 4 (рис. 3). Выбор люфтов в шариковой паре обеспечивается применением гаек специальной конструкции 8 и 9 с прокладками 10 различной толщины. Регулировка подшипников 6 и 7 производится гайками 1, 2.

Для контроля выполненного движения от валов электродвигателей через редукторы 60/60 и 70/56 приводятся в движение валы роторов вращающихся трансформаторов (ВТО) — датчиков обратной связи по положению.

### ТИРИСТОРНЫЙ ПРИВОД

Для бесступенчатого регулирования скорости подачи в станке применен тиристорный привод (ТП).

ТП состоит из двигателя постоянного тока  $D_{пт}$ , питаемого от сети переменного тока через полупроводниковые управляемые вентили-тиристоры. Частота вращения  $D_{пт}$  зависит от напряжения на якоре, магнитного потока, тока нагрузки и определяется по формуле [1, 2]

$$n = (U - IR) / k \Phi,$$

где  $U$  — напряжение якорной цепи, В;  $I$  — ток в цепи якоря, А;  $R$  — активное сопротивление якоря, Ом;  $\Phi$  — магнитный поток цепи возбуждения, Ф;  $k$  — коэффициент, зависящий от конструкции двигателя.

Изменяя подводимое к цепи якоря напряжение от 0 до  $U_n$ , а также ослабляя поле двигателя, можно получить диапазон регулирования от 1:10000 и более. В системах с ЧПУ применяются в основном  $D_{пт}$  с независимым возбуждением и частотой вращения от 500 до 3000 об/мин.

Тиристор представляет собой полупроводниковый кремниевый управляемый вентиль таблеточного типа с дополнительным управляющим электродом (УЭ) (рис. 4). Тиристор

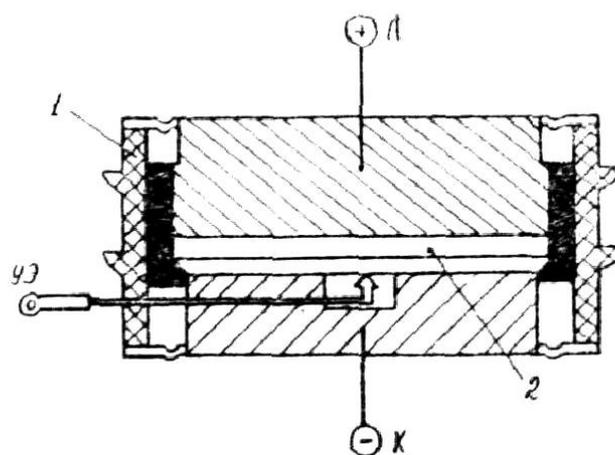


Рис. 4. Кремниевый тиристор таблеточного типа: 1—изолятор; 2—кремниевая шайба; А, К — анодный и катодный выводы; УЭ — управляющий электрод

может пропускать значительный ток  $I$  только в прямом направлении от анода к катоду (рис.5). При этом, если напряжение на управляющем электроде отсутствует и  $i_y = 0$ , сопротивление тиристора велико, что соответствует участку низкой проводимости 2. Тиристор начинает

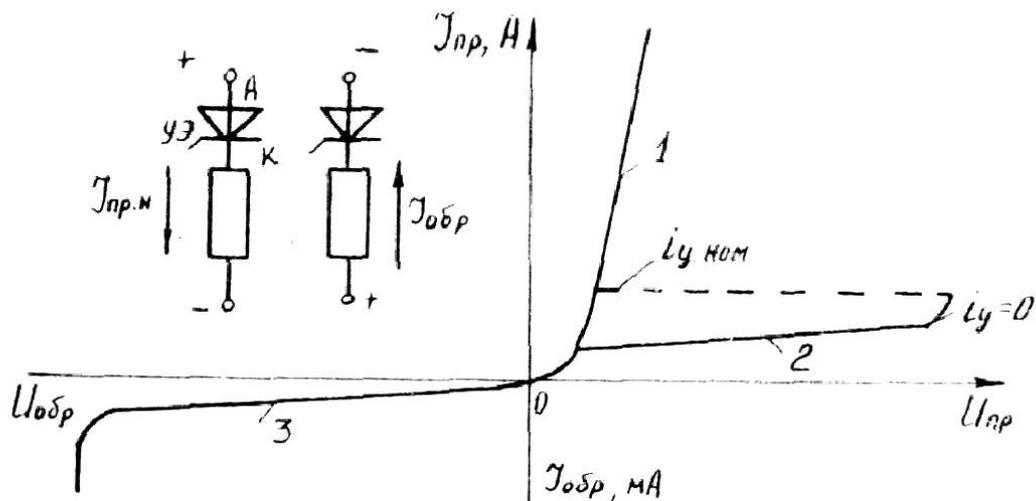


Рис. 5. Вольт-амперная характеристика тиристора

проводить ток только тогда, когда к анодному выводу А приложен положительный потенциал и одновременно к катодному выводу К через УЭ подается напряжение, обеспечивающее  $i_{y \text{ ном}}$ . Сила тока, проходящего через тиристор в прямом направлении  $I_{пр}$ , соответ-

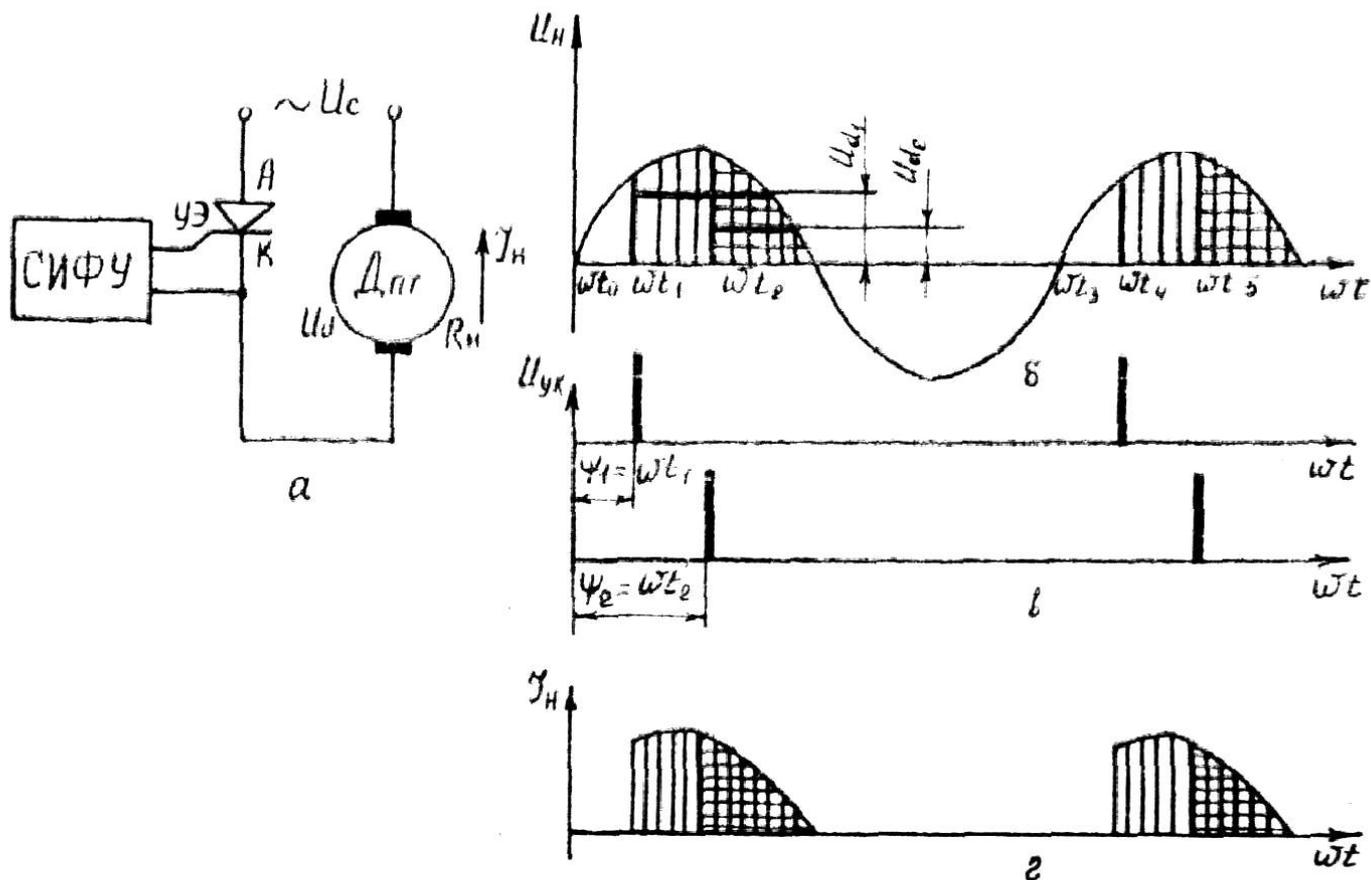


Рис. 6. Однофазная однополупериодная схема выпрямления (а) и диаграммы напряжения (б), управляющих импульсов (в) и тока (г)

стствует участку высокой проводимости  $l$ . Ток проходит до конца полупериода и тиристор снова закрывается. В обратном направлении тиристор всегда пропускает ничтожно малый ток — участок  $\delta$ , так как при таком включении его внутреннее сопротивление велико.

Для управления тиристорным преобразователем используют систему импульсно-фазового управления (СИФУ), которая формирует управляющий (зажигающий) импульс нужной формы и мощности, а также осуществляет сдвиг его по фазе относительно питающего двигатель напряжения сети.

На рис. 6 приведена однофазная однополупериодная схема выпрямления (а), переменного напряжения (б), питающего  $D_{пт}$ , управляющего напряжения постоянного тока (в), зажигающего тиристор на различных углах регулирования  $\Psi_1 = \omega t_1$  и  $\Psi_2 = \omega t_2$ , и соответствующего проходящего выпрямленного постоянного тока (г). Среднее выпрямленное напряжение определяется по формуле  $U_d = U_{d0} \cdot \cos \alpha$ , где  $U_{d0}$  — среднее значение выпрямленного напряжения при зажигании тиристора на фазе с  $\Psi = 0$ . Как видим, чем больше сдвиг фазы зажигающего импульса  $\Psi$ , тем меньше  $U_d$ , тем ниже будет частота вращения  $D_{пт}$ . Кроме того, в однополупериодных однофазных схемах выпрямления имеет место значительная с большими перерывами пульсация напряжения и тока.

В тиристорных приводах металлорежущих станков применяются трехфазные схемы. В трехфазной системе (рис. 7) для каждой

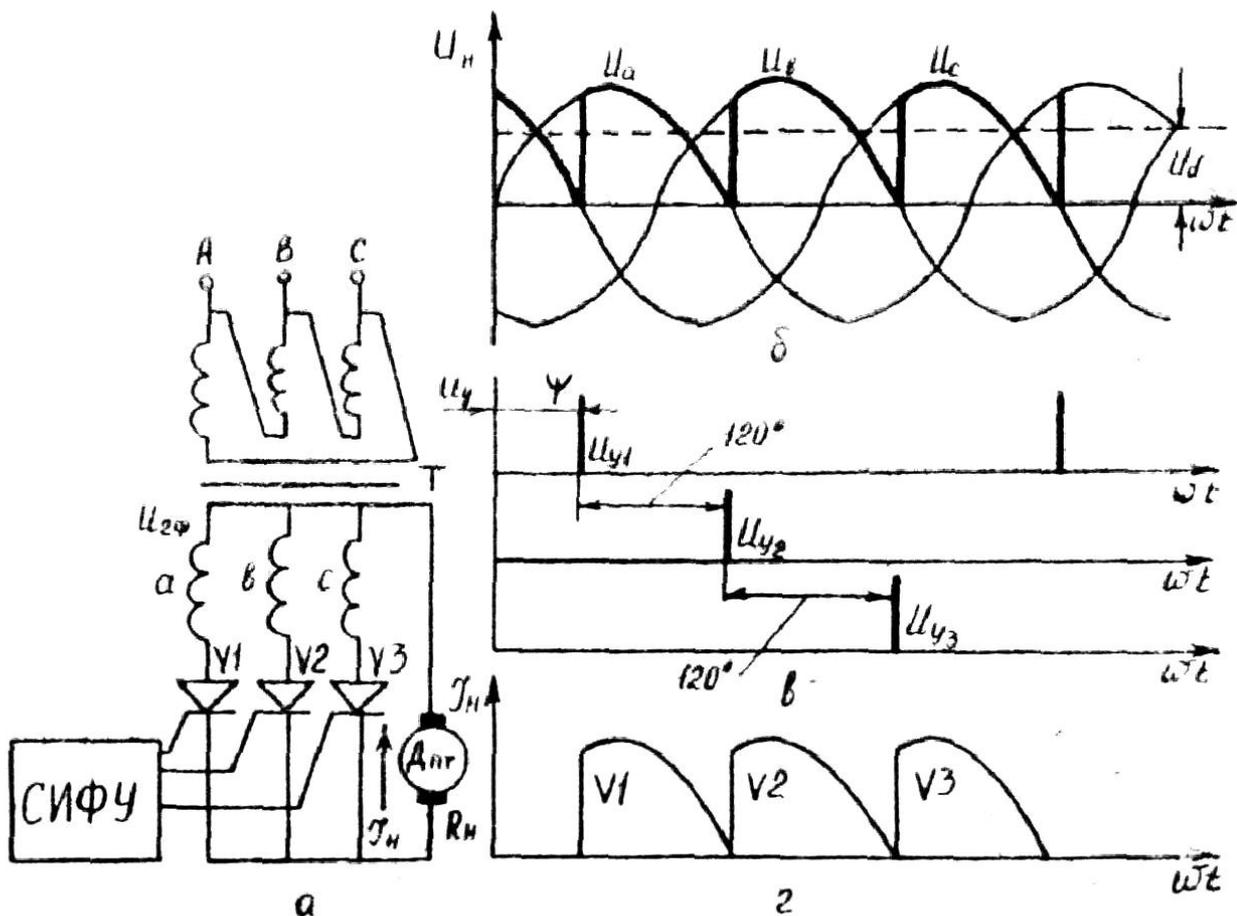


Рис. 7. Трехфазная нулевая схема выпрямления (а) и временные диаграммы выпрямленного напряжения (б), управляющих импульсов (в) и тока (г)

фазы подаются импульсы зажигания, которые смещены относительно друг друга на  $120^\circ$ . Ток пульсирует, но не прерывается. В двухполупериодных трехфазных системах пульсации напряжения и тока незначительны.

Таким образом, уровень среднего напряжения, питающего двигатель, и частота вращения его ротора зависят от угла сдвига фазы управляющего импульса.

### ПРИНЦИП УСТРОЙСТВА И РАБОТЫ ФАЗОВОЙ СИСТЕМЫ ЧПУ

Программа вводится в станок с помощью магнитной ленты шириной 35 мм. Лента в процессе обработки непрерывно перемещается со скоростью 50 мм/с при помощи лентопротяжного механизма, размещенного на пульте программного управления.

Задаваемые скорости и перемещения по осям  $X$ ,  $Y$ ,  $Z'$  записываются соответственно на четвертой, второй, первой или шестой, восьмой, девятой дорожках в виде рабочих синусоидальных напряжений  $U_m \sin(\omega t + \alpha)$  с частотой  $f = 250$  Гц, которые смещены на угол  $\alpha$  по отношению к опорному синусоидальному напряжению  $U_m \sin \omega t$ , записанному с той же частотой на третьей или седьмой дорожке. Дорожка с опорным сигналом — одна для всех трех координат. Текущий угол сдвига фазы  $\alpha$  рабочего сигнала по отношению к опорному сигналу определяет заданную скорость перемещения рабочего органа (РО), а его знак — направление перемещения. Путь перемещения РО определяется его скоростью

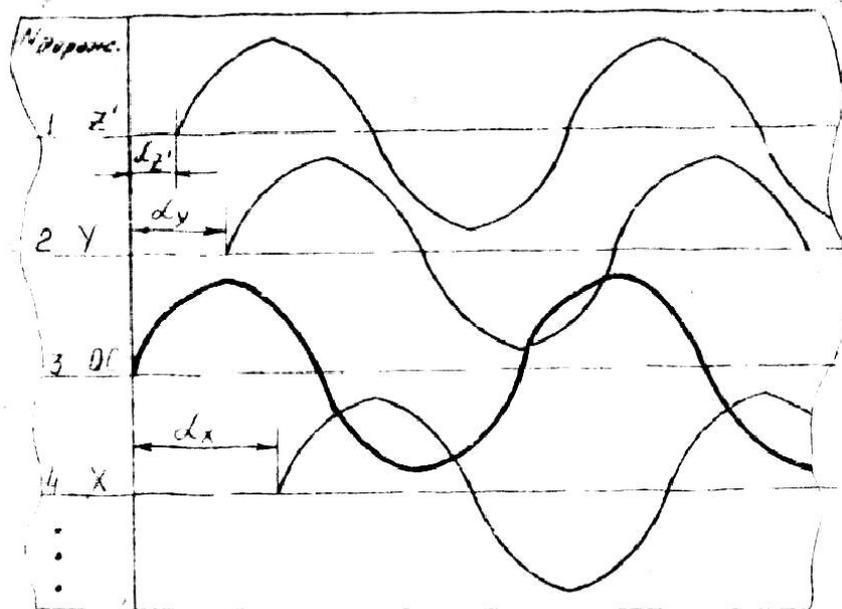


Рис. 8. Схема записи программы на магнитной ленте:  $\alpha_x$ ,  $\alpha_y$ ,  $\alpha_{z'}$  — текущие смещения фазы рабочих сигналов на дорожках 1, 2, 4 по сравнению с опорным сигналом на дорожке 3

и временем поступления сигналов. Схема записи сигналов для скоростей перемещения по координатам  $X$ ,  $Y$  и  $Z$  приведена на рис. 8.

Блок-схема фазовой СЧПУ по одной координате приведена на рис. 9 [3]. Считываемый рабочей магнитной головкой (МГР) синус-

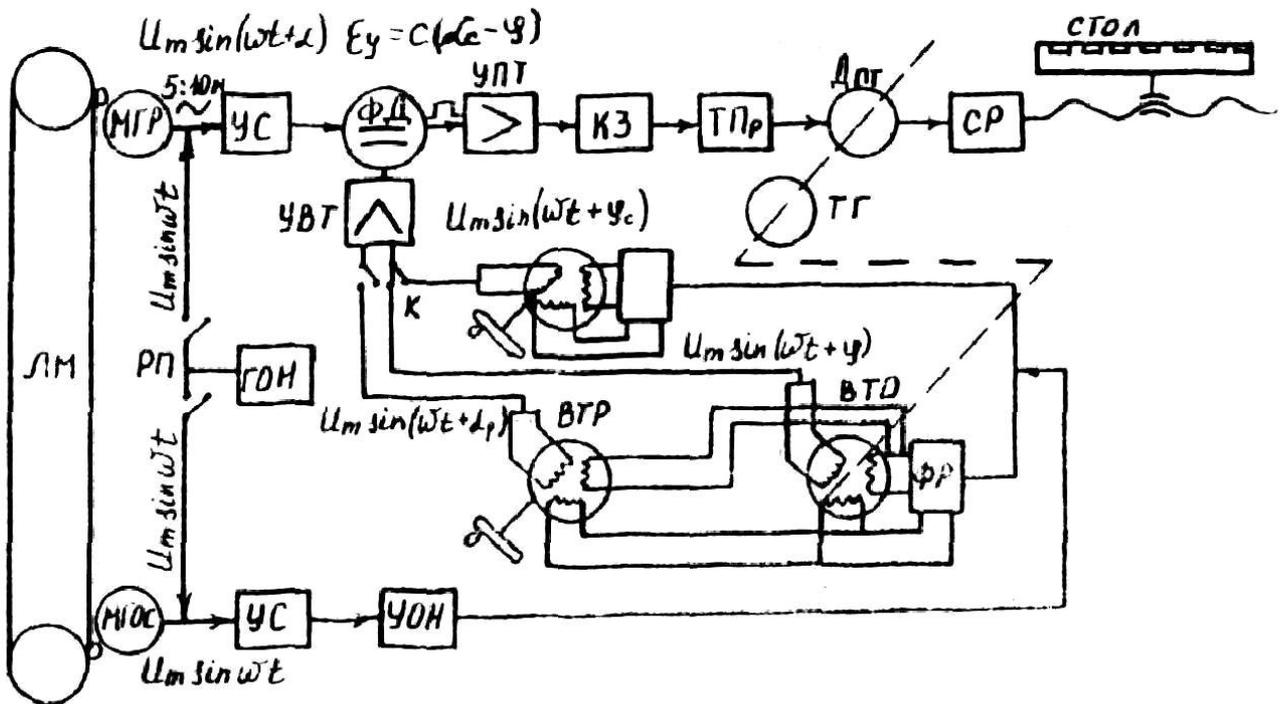


Рис. 9. Блок-схема фазовой системы ЧПУ (по одной координате)

соидальный рабочий сигнал  $U_m \cdot \sin(\omega t + \alpha)$  после усиления, выпрямления и преобразования в устройстве УС поступает на один из входов сравнивающего устройства — фазового дискриминатора (ФД). Напряжение  $U_m \cdot \sin \omega t$ , считываемое магнитной головкой опорного сигнала (МГОС), прошедшее через усилитель и преобразователь сигнала УС и силовой усилитель опорного напряжения (УОН), через фазорасщепитель (ФР), питает входные обмотки статора ВТО, который является датчиком обратной связи по положению и по скорости.

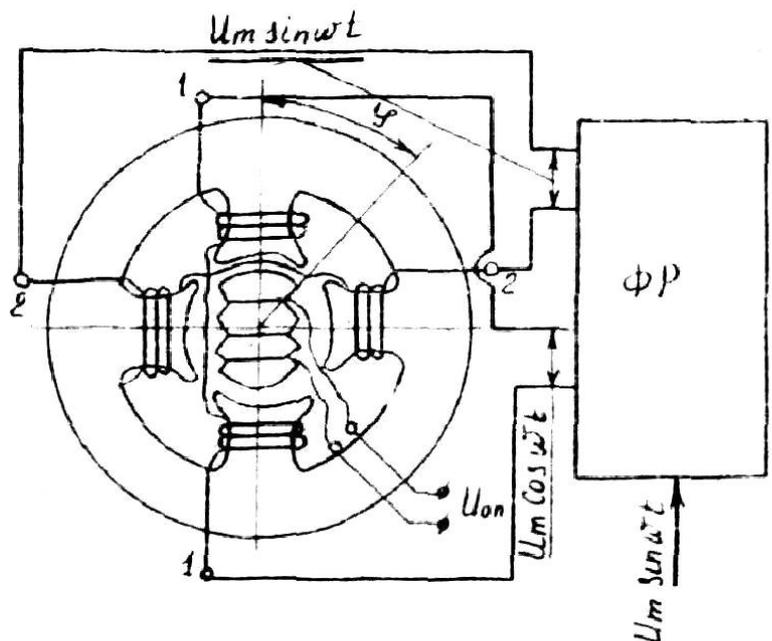


Рис. 10. Схема датчика обратной связи вращающегося трансформатора (ВТО)

ВТО представляет собой маломощную двухфазную индукционную электрическую машину

переменного тока. На статоре и на роторе (рис. 10) намотаны по две одинаковых взаимно перпендикулярных обмотки. Опорное напряжение  $\varepsilon_0 = U_m \cdot \sin \omega t$ , пройдя через ФР, питает обмотки статора ВТО со сдвигом фазы на  $90^\circ$ . В одну обмотку поступает напряжение  $\varepsilon_0 = U_m \cdot \sin \omega t$ , в другую —  $\varepsilon_0 = U_m \cdot \cos \omega t$ . Благодаря этому образуется круговое вращающееся магнитное поле, которое перемещается с угловой частотой  $\omega$ . При этом в роторных обмотках индуцируется ЭДС, имеющая такую же частоту, но сдвинутая по фазе относительно опорного напряжения на угол, который определяется углом поворота ротора  $\varphi$ , т. е.  $\varepsilon = U_m \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ . Ротор кинематически связан с ротором  $D_{пт}$  привода подачи и тахогенератора (пунктирная линия на схеме (рис. 9). Таким образом, ВТО осуществляет преобразование измеряемого перемещения рабочего органа (стола, салазок, пиноли) в сигнал в виде непрерывно увеличивающегося фазового угла  $\varphi$  синусоидальных колебаний. Выходное напряжение  $U_m \cdot \sin(\omega t + \varphi)$  после усиления и формирования в усилителе вращающегося трансформатора (УВТ) поступает на второй вход ФД. В результате перемножения поступающих в ФД сигналов на его выходе получается сигнал рассогласования постоянного тока  $\varepsilon$ , пропорциональный разности фаз ( $\alpha_c - \varphi$ ). Этот сигнал после усиления усилителем постоянного тока (УПТ) и прохождения через корректирующее звено (КЗ) поступает на управляющий электрод тиристорного преобразователя (ТПр), где суммируется с анодным напряжением, питающим тиристор, и зажигает его. Чем больше управляющее напряжение, т. е. чем больше разность фаз ( $\alpha_c - \varphi$ ), тем раньше зажигается тиристор, тем выше питающее  $D_{пт}$  напряжение и частота его вращения. В некоторых схемах управляющее напряжение в системе СИФУ (см. рис. 7) преобразуется в импульсное напряжение, зажигающее тиристор на соответствующей фазе и обеспечивающее необходимое питающее двигателя напряжение и скорость движения РО.

При увеличении или уменьшении разности фаз ( $\alpha_c - \varphi$ ) вследствие изменения скорости по программе или неточной обработки двигателем заданной программы на выходе фазового дискриминатора выдается сигнал рассогласования — скорректированное управляющее напряжение и частота вращения  $D_{пт}$  изменяются. В момент достижения рабочим органом станка заданной координаты суммарный сдвиг фазы рабочего сигнала  $\alpha_c$  достигает расчетного значения и подача его по программе прекращается. В этом случае  $\varphi$  становится равным  $\alpha_c$ ,  $\alpha_c - \varphi = 0$ , рабочий орган останавливается.

Таким образом, общий путь перемещения рабочего органа по данной координате определяется углом  $\alpha_c$ , рад, который может быть определен как

$$\alpha_c = (L/A) 2\pi = 9,8125 \cdot L,$$

где  $L$  — длина перемещения по координате, мм;  $A$  — цена оборота фазы ВТО, равная 0,64 мм.

Значение  $A$  в общем случае может быть найдено из кинематического уравнения, связывающего вращение ротора ВТО с перемещением рабочего органа. Например, для продольной подачи (см. рис. 1)

$$A = I_{\text{об втo}} \frac{56}{70} \frac{17}{51} \frac{18}{45} \frac{12}{56} \cdot 8 = 0,64 \text{ мм.}$$

Так как ротор ВТО приводится в движение от двигателя  $D_{\text{ит}}$ , то датчик обратной связи ВТО не учитывает погрешности передачи движения в кинематических звеньях от двигателя к рабочему органу (редуктору, винтовой паре), такая обратная связь отличается простой и пониженной точностью слежения.

Тахогенератор является датчиком внутренней обратной связи по скорости и в сочетании с КЗ обеспечивает поддержание частоты вращения  $D_{\text{ит}}$  на заданном программой уровне в связи с изменяющимися внешними условиями (напряжением в сети, нагрузкой двигателя) и улучшает динамические свойства привода.

На станке можно вести обработку деталей без программы с ручной и механической подачами. При неподвижной ленте и при ее перематывании автоматически замыкается контактное реле переключения режимов (РП). На усилители рабочего и опорного сигналов поступает сигнал  $U_m \cdot \sin \omega t$  с генератора опорного напряжения (ГОН). Так как напряжение, поступающее на ФД с УС и датчика обратной связи ВТО, одно и то же (с одинаковой фазой), то происходит устойчивая остановка двигателей подачи. Используя пульт электронного управления, с помощью датчиков ВТР и ВТС можно производить сдвиг фазы одного из сигналов и осуществлять ручное управление подачами.

При работе по разметке с *ручной подачей* стола движение осуществляется вращением рукояток ВТР на пульте (рис. 11), производится смещение фазы напряжения, поступающего от ГОН на статор ВТР, на угол поворота ротора  $\alpha_p$ . Это напряжение сравнивается с сигналом, поступающим с ВТО и смещенным на угол  $\varphi$ , пропорциональный повороту ротора двигателя  $D_{\text{ит}}$ . Скорость перемещения определяется разностью фаз  $\alpha_p - \varphi$ , которая, в свою очередь, определяется скоростью вращения рукоятки. При одновременном вращении двух или трех рукояток ВТР движение рабочих органов будет происходить по двум—трем координатам. Прекращение вращения рукояток приводит к остановке движения. Изменение направления вращения рукояток приводит к изменению знака фазы и направлению движений.

При работе с *постоянной механической подачей* переключателем  $K$  (см. рис. 9) выключаются ВТР и ВТО и включается ВТС

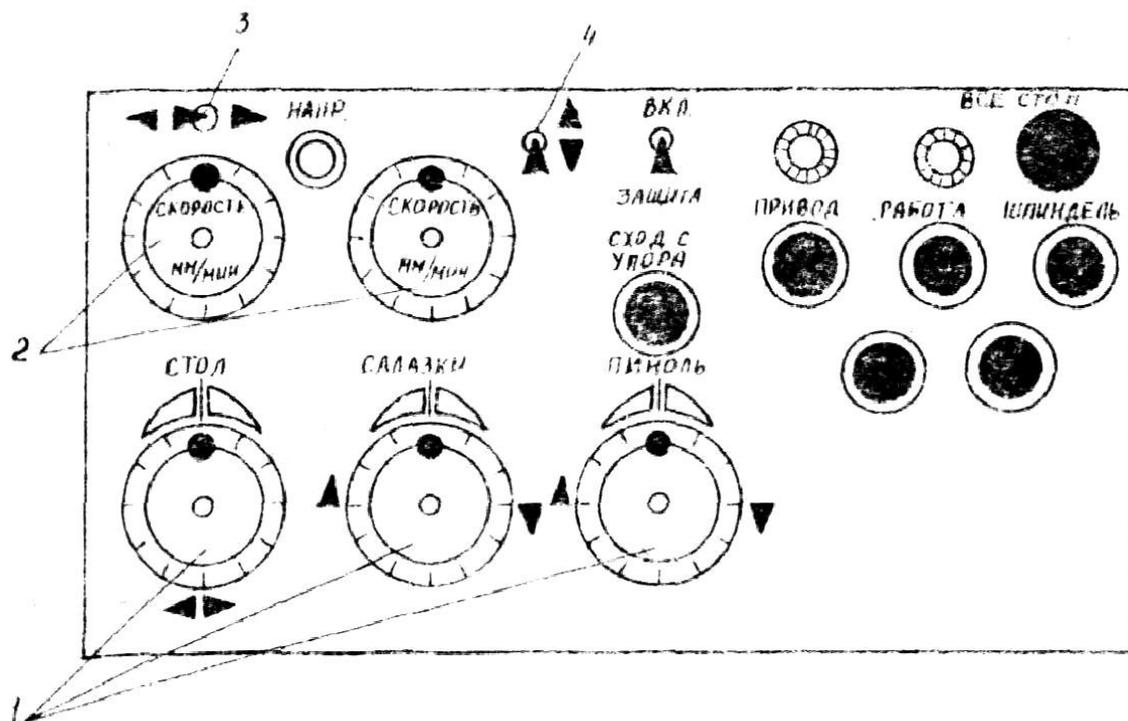


Рис. 11. Схема панели пульта управления станка 6М13ГН1: 1 — рукоятки ВПР; 2 — рукоятки ВТС; 3, 4 — тумблеры переключения направления продольной и поперечной подач

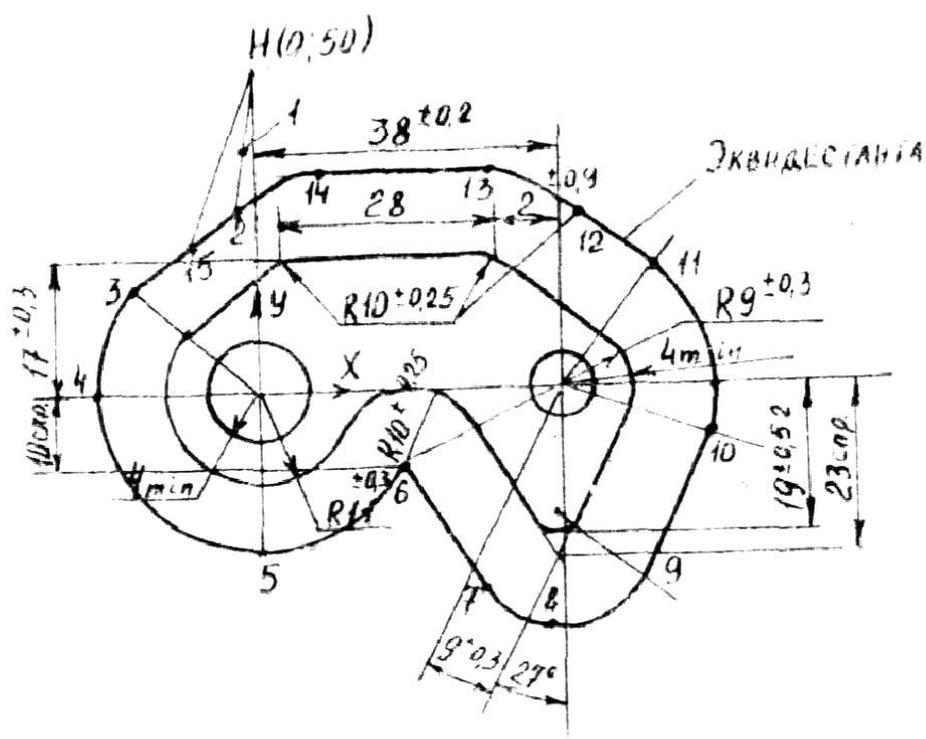


Рис. 12. Схема серьги и траектории движения оси фрезы по эквидистанте

(вращающийся трансформатор скорости). Путем поворота рукояток ВТС для продольной или поперечной подач производится и фиксируется определенный угол сдвига фаз  $\varphi_c$ , определяющий величину выходного управляющего сигнала на ФД и частоту вращения двигателя  $D_{пт}$ . Обратная связь в этом случае не действует. Изменяя угол поворота  $\varphi_c$ , можно плавно регулировать подачу стола и поперечных салазок в пределах от 0 до 1200 мм/мин. Напряжение сдвига фазы и движения рабочего органа определяется положением переключателя на пульте.

Наладка станка на обработку детали (рис. 12) производится в следующем порядке:

1. Заготовка устанавливается в приспособление и закрепляется. Фреза закрепляется в шпинделе.

2. Электропитание станка и пульт управления включаются пакетным переключателем на станке и кнопкой на пульте (загораются зеленые лампочки на пульте и лентопротяжном механизме).

3. Электропривод станка включается нажатием кнопки «Привод» на пульте управления (загорается синяя лампочка).

4. Вращением маховиков ВТР на пульте заготовка устанавливается по отношению к фрезе в исходное положение согласно чертежу, по показаниям лимбов продольного и поперечного перемещения стола.

5. Магнитная лента устанавливается на лентопротяжный механизм.

6. Переключением рукояток на станке устанавливаются необходимая частота вращения шпинделя и направление вращения.

7. Нажатием кнопки «Шпиндель» включается привод вращения шпинделя, кнопкой «Работа» — лентопротяжный механизм. Дальнейшая работа станка происходит по программе.

8. После окончания обработки и возвращения стола в исходное положение нажатием кнопки «Все стоп» станок выключается, деталь снимается.

#### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. *Ильяшенко Л. А.* Электрооборудование промышленных установок с программируемым управлением. М.: Высш. шк., 1987. 79 с.
2. *Харизоменов И. В., Харизоменов Г. И.* Электрооборудование станков и автоматических линий. М.: Машиностроение, 1987. 223 с.
3. Программное управление станками / Под ред. *В. Л. Сосонкина*. М.: Машиностроение, 1981. 397 с.

**ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, КИНЕМАТИКИ,  
СИСТЕМЫ ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО  
УПРАВЛЕНИЯ СТАНКА 6М13ГН1**

Составители Митряев Константин Федорович,  
Сазонов Михаил Борисович

Редактор Т. К. Кретьнина  
Техн. редактор Г. А. Усачева  
Корректор Н. С. Купрянова

Сдано в набор 20.01.92 г. Подписано в печать 9.03.92 г.  
Формат 60×84 1/16. Бумага оберточная.  
Гарнитура литературная. Печать высокая.  
Усл. п. л. 1,03. Усл. кр.-отт. 1,15. Уч.-изд. л. 0,95+0,1 л.вкл.  
Тираж 1000 экз. Заказ 28.  
Бесплатно  
Самарский ордена Трудового Красного Знамени  
авиационный институт имени академика С. П. Королева.  
443086 Самара, Московское шоссе. 34.

---

Тип. ЭОЗ Самарского авиационного института,  
443001 Самара, ул. Ульяновская, 18,